



INFORME SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE GOLF CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA OCTUBRE 2009

Los trabajos de mantenimiento más relevantes realizados en el Campo de Golf Ciudad Autónoma de Melilla durante este mes han sido los siguientes:

▪ **TALLER:**

Se ha estado realizando ajustes de corte por el Oficial de Riego, y en la semana del 13 al 16 de octubre ha estado un mecánico de Jacobsen realizando el resto de puntos de mantenimiento.

Las máquinas de corte de calles han sufrido mucho como consecuencia del recebo realizado en la mismas, ya que dejaron gravillaa en las mismas.

Sólo nos funciona una de las máquinas de desbroce, la tripleta vieja está averiada, el tractor tiene perdidas de hidraulico por las tomas, la quintuple también pierde hidraulico al tener rota una botella.

(Las tareas efectuadas se encuentran en documento específico del presente informe).

▪ **RIEGO:**

Seguimos sin tener conectados los contadores de agua, así como el programa que permita verlos en la estación de bombeo.

El cuadro de bombeo no indica el funcionamiento de la bomba de green.

Tenemos una bomba sin capacidad de bombeo siendo necesario el cambio de la misma, así como el cambio de la válvula de pie de la Jokey.

Se ha averiado la bomba numero tres, siendo necesario el cambio del cierre mecánico, ya que pierde bastante agua por el mismo, así como un consumo elevado que provoca la parada del variador (error en pantalla del mismo W1 15).

El cuarto de bombeo en general está muy mal.



Durante este mes han sido necesarios realizar aportaciones abundantes, las temperaturas son más suaves que en los meses anteriores, lo que nos da un pequeño respiro con el riego.

Se ha terminado la obra del lago grande , con lo cual ya contamos con agua suficiente para varios días aunque no tengamos entrada de agua. El lago pequeño ya se ha anulado.

No se estan regando las palmeras.

▪ **FERTILIZACIÓN:**

Las calles 2,3 y 4 con Sulfato potasico (150 Kg) + urea(50 kg) el día 2.

El día 15 las calles 1,7,8 y 9 con Sulfato potasico (375 Kg) + urea(250 kg)

Calles , tees y rough del campo los días 27 y 28 con Sulfato potásico más triple 15, 250 Kg de ambos en los hoyos 1,7,8 y 9 y 200 en los hoyos C.P.,2,3,4,5 y 6.

Los green se abonan con scott 18-6-18 (80 kg) el día 19.

▪ **FITOSANITARIOS:**

Todas las calles con Corrizan el día 6.

Se ha fumigado con mezcla de cipermetrina y clorpirifo todas las zonas del campo durante los días 13,14 y 15.

Se han tratado con Oca los días 9 y 15 y Nca el día 9.

Los green de forma foliar con Corrizan+ Brotomax el día 29.

▪ **BUNKERS:**

Se han limpiado los bunker de los hoyos 1,7,8 y 9 a diario, drenandolos y rastrilleandolos. Faltan por poner en juego los de los hoyos 2,3,4 y 5 que estan llenos de malas hierbas.



■ **AIREACIÓN Y RECEBO:**

- Se han terminado de airear y recebar las calles los días 1 y 2. Recogiendo las piedras grandes de las mismas el día 5 en las calles 1, 7, 8 y 9.

■ **SIEGA:**

La siguiente tabla muestra las alturas de corte de las distintas zonas:

Zona	Altura	Frecuencia (veces/semana)
Green	3,8 mm	4
Calles	12 mm	3
Tees	12 mm	3
Rough	22 mm	1
Anillos Green, calles y tees (tripleta)	Mm	
Putting	3,8 mm	4

■ **DESBROCES Y MALAS HIERBAS**

-Se han desbrozado los taludes de los hoyos 1, 6, 5, zona del Putting, tee del 3 y vallas de del hoyo 2. Zonas de tee y Cancha de Prácticas.

-También se han podado las palmeras chicas retirando las hojas muertas. Y las acacias en la zona de la entrada hasta la esquina de los tee de la cancha de prácticas.

■ **SERVICIO DE CETRERIA**

Han estado entrando sobre las siete de la mañana, realizando labores durante todo el día. Se ha detectado una reducción drástica de las aves, producto al fumigado realizado en el campo.

■ **Otros:**



Se está hormigonando los caminos del campo, quedando muy bien.



- Se han tapado las arquetas de mitad de la calle 2 , al instalarse el cableado para la bomba de achique del paso inferior.
- Intalación del cuadro de corriente de la bomba del paso inferior.



- Se está eliminando el lago del hoyo 2.



- Ya tenemos entrada de agua a través de la tubería de terciarios.





PENDIENTES:

Poner la bomba de achique del paso inferior. Está la instalación completada, pero falta la bomba.

Cerrar algunos huecos en la escoyera del green del uno y del polvorin.



Imagen del desnivel producido por el asentamiento del terreno.

Terminar de instalar las arquetas de riego en los hoyos 5, 6 y en las arquetas generales de los tee del 7.

Tapar arquetas de riego que hay sin tapaderas por el campo.





Poner tapaderas a los aspersores que las han ido perdiendo.



Terminar de tapar las arquetas grandes de drenaje del hoyo 1 .





Terminar de arreglar el cable de comunicaciones.



Quitar las palmeras muertas y cerrar los agujeros. Se han quitado dos y no se han cerrado.





Reparar las vallas y puertas, sobre todo frente al CETI.





Cuando se termine el cerramiento de los lagos se tendrá que arreglar el cruce de caminos detras de la nave de mantenimiento.



Terminar de preparar los bunker de la zona norte.





ESTADO ACTUAL DEL CAMPO

El estado actual del campo es malo aunque en clara mejoría, tenemos los siguientes problemas:

- **GREEN:** Los greens siguen afectados, la resiembra que se hizo en septiembre no ha dado el resultado esperado, volviéndose a resembrar en este mes, esperando que salga bien la hierba, de momento las señales son esperanzadoras. Aunque hay que esperar hasta mediados de mes para ver el resultado. Si seguimos igual hay que plantear recuperarlos con tepe. Una vez resuelto este gran problema, debemos volver la vista a poner en perfecto estado de juego los mismos, nivelándolos bien, retirar el paspalum para hacer que tengan una buena rodada.
- **ANILLOS:** han recuperado en algunos puntos bastante, aunque en el green del uno sigue en las mismas condiciones. Hay que terminar de instalar el drenaje en este anillo. Volvemos al igual que en los green a tener que esperar hasta mediados de mes, sino la solución pasa por poner tepes.
- **FAIRWAY:** Se han terminado de recebar las calles, presentando un muy buen aspecto, quizás el único pero se presentan en las calles 2 y 3 que está naciendo mucha mala hierba. Se deberían de airear, mediante spyker así fomentamos de paso el crecimiento, y pasar la barredora para retirar la pequeña grava que nos desajusta y rompe las unidades de corte.
- **TEE:** Los tees también se han recebado, y estos estaban en buenas condiciones.



- BUNKER: Esiguen sin drenar, se hace un trabajo diario para retirar el agua. Se debería de retirar concienzudamente las piedras de pequeño tamaño que tienen , así como terminar de preparar los del hoyo 2,3,4 y 5.