

INFORME TÉCNICO DETALLADO DE LOS TRABAJOS**Día****Viernes 17/09/2010**

- 8.00h Se recibe el aviso telefónico de la Real Federación Española de Golf de que existe una avería en el pozo.
- 9.00h Se persona en las instalaciones del Campo de Golf de Arroyofresno nuestro Ingeniero para detectar la avería.
- 9.30h Se detecta una derivación a tierra del grupo de bombeo y por tanto el motor no funciona (no gira) y hay que desmontarlo.
- 12.00h Comienza el desmontaje de la tubería del pozo con una profundidad de 250 metros.
- 20.00h Se deja el trabajo para seguir al día siguiente. Se ha detectado a 70 metros que el cable está pelado y quemado. Se realizan pruebas y sigue existiendo fallo en el motor.

Sábado 18/09/2010

- 8.00h Se sigue con el desmontaje.
- 20.00h Se detecta de nuevo que el cable está pelado y quemado a 192 metros de profundidad. Se realizan pruebas y sigue existiendo fallo en el motor.
- Se termina el desmontaje y se saca el grupo electrobomba

Domingo 19/09/2010

Se traslada el grupo electrobomba al taller oficial de reparación situado en Murcia.

Lunes 20/09/2010

- 8.00h Se inicia el desmontaje del grupo electrobomba para ver daños
- 13.00h Se manda por e-mail presupuesto de la reparación de los daños surgidos en el motor del grupo electrobomba sumergible

Nota.- El convertidor de frecuencia puede ser que esté dañado pero hasta que no se instale el grupo electrobomba y se ponga en marcha no se puede saber si dicho convertidor ha sufrido o no alguna avería.

Valdemorillo a 20 de septiembre de 2010

Perga Ingenieros, S.L.
C/ Puerto de Oncala, 14
Ampl. Cerro Alarcón
28210 Valdemorillo (Madrid)
Tlf./Fax: 91 897 42 49
Móvil: 649 47 51 83

