



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

**PITCH & PUTT Y CANCHA DE PRÁCTICAS. ESCUELA
FEDERATIVA DE GOLF CIUDAD DE ELCHE.**

Octubre, 2013

Presentes: D. Juan Manuel Verdú, Greenkeeper Escuela Elche.
D. Victor Cros. Desarrollos & Contratas.
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section RFEG.

ELC.7.2013



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME MES DE OCTUBRE DEL PITCH & PUTT CIUDAD DE ELCHE.

Tras la visita del departamento de la Green Section de la Real Federación Española de Golf a las instalaciones de la Escuela de Elche los días 29, 30 y 31 de Octubre exponemos las deficiencias detectadas actualmente:

GREENS

En algunos greens se pueden apreciar zonas que aún no han cubierto debido a fallos durante la siembra o algún problema no solucionado durante la germinación. Se recomienda realizar recebos de forma continuada antes de que la velocidad de crecimiento caiga debido al descenso de las temperaturas.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Se ha podido apreciar la presencia de rosquilla negra (*Spodoptera littoralis*), cuyos síntomas son mordeduras en la hoja de la planta a causa de los insectos, por lo que se recomienda la aplicación de insecticida Imidacloprid a una dosis de 2 l/ha con un riego abundante posterior que se ha llevado a cabo por el operario presente en las instalaciones.



ANTEGREENS

Debido al escaso desarrollo del Ryegrass sembrado en los antegreens y en concreto al nulo desarrollo de su sistema radicular recomendamos que se aplacen los primeros cortes hasta que la raíz estabilice el terreno con su crecimiento. Se les ha realizado un abonado. Durante la visita de la semana siguiente se revisará de nuevo para valorar la posibilidad de comenzar a cortarlo.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



La terminación de algunas zonas de los antegreens imposibilita la realización de un corte homogéneo y por lo tanto la jugabilidad en estas zonas tan importantes debido a su proximidad al green. Se recomienda la modificación de dichas zonas, ya que aparte del patrón de siega imposible, se verán perjudicadas debido a la acumulación de agua con total seguridad.



CALLES Y ROUGH

A lo largo de numerosas zonas de rough se puede apreciar el arrastre que ha sufrido la planta a causa de las unidades de corte de la máquina encargada de segar estas zonas posiblemente debido al exceso de humedad que presentaban cuando se sometieron a las primeras siegas. Una forma de solucionarlo podría ser un aumento de la fertilización de forma localizada y de la frecuencia de corte para fomentar el crecimiento lateral.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Al continuar averiada la máquina encargada de cortar las calles desde el mes pasado (al día siguiente de la visita mensual volvió a averiarse), las calles han sido cortadas por la máquina Toro Greensmaster 1600. Debido a no ser una máquina diseñada para cortar calles (bajo peso sobre elevado colchón) flota sobre la superficie vegetal, de forma que la altura real de corte no es ni parecida a la altura teórica, por lo que escalpa de forma constante, dejando las marcas en las calles.



Al estar averiada la máquina de corte de las calles (una tripleta), entre otros factores, hace que al operario presente en las instalaciones no consiga respetar las frecuencias de corte establecidas en la visita anterior (5 veces/semana los greens, 2 veces/semana tees, calles y rough), por lo que quedan excesivos restos de siega sobre la superficie de juego, produciéndose un efecto de suciedad y no fomentando el crecimiento lateral de la planta y por tanto el cierre en algunas zonas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



AVIS

LACOSTE

Reale
SEGUROS



Mahou

Halconviajes.com



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



BUNKERS

Los bunkers continúan sin ser perfilados de forma adecuada y no han sido tratados mediante aplicación de fitosanitarios a base de herbicidas con la intención de evitar la proliferación de materia vegetal sobre la arena de forma que se mantenga la definición clara y limpia. Mientras mayor sea el grado de contaminación, mas trabajo necesitará llevar a cabo el operario para mantenerlos limpios.



LAGOS

En la visita anterior se acordó limpiar los bordes de los lagos y tenerlos controlados para mantenerlos limpios de materia vegetal, algo que no se ha cumplido.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TEE PRÁCTICAS

El tee de prácticas presenta en su lateral izquierdo un aspersor que no está nivelado de forma apropiada, por lo que se queda el agua acumulada en sus alrededores de forma que no germina la planta. Además debido a algún fallo puntual, el desarrollo de la zona regada por el citado aspersor está claramente menos desarrollada que el resto del tee, por lo que se debería cuidar más detalladamente para conseguir una densidad apropiada en estas zonas antes de encontrarse con la parada de crecimiento invernal.



RIEGO


Al no estar aún el equipo de bombeo conectado a la electricidad no se ha podido probar de forma adecuada, así como el correcto solape de los aspersores al fluctuar la presión conforme a la demanda de los regantes vecinos.

Los días de la visita pudimos apreciar que había en el campo cinco aspersores cuya turbina estaba acabada en plástico, al contrario que el resto de los aspersores del campo, que son metálicas, no sabiendo la explicación. Asimismo pudimos encontrar cuatro aspersores cuyas tapaderas estaban rotas, por lo que deben ser repuestas tras inspeccionar el resto.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

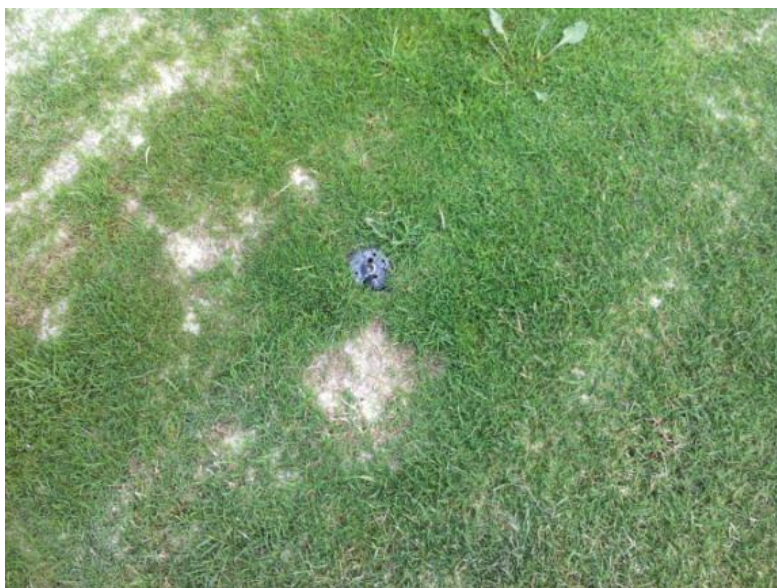

Algunos aspersores tienen fugas de agua. No se ha podido precisar cuántos de ellos, ya que debido a que el funcionamiento era constante, la humedad en torno a ellos duraba todo el día, pero la presencia de algas delataba un funcionamiento defectuoso.



La caseta que alberga el equipo de bombeo es regada de lleno por dos aspersores, uno a cada lado. Debido a su naturaleza de madera, no tardará en comenzar a deteriorarse, por lo que recomendamos redireccionar los aspersores responsables, llegando incluso a rediseñar las zonas aledañas a la caseta sustituyendo la superficie vegetal por otra a base de grava de modo que desaparecería así la necesidad de cobertura de los aspersores en esas zonas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



El cable de los satélites debe ser enterrado de forma apropiada una vez que se conecten a la acometida de luz definitiva.



Las arquetas de obra más próximas a la caseta de bombeo tienen muy mala terminación con los filos destrozados y su estanqueidad es nula, por lo que recomendamos que sea repasada, ya que alberga cables y conexiones de los satélites, algo de vital importancia para el funcionamiento de sistema de riego que a la vez es sumamente peligroso para los jugadores en caso de frecuentar estas zonas.



Las arquetas de plástico deben ser repasadas en general, ya que la mayoría no presentan nivelación adecuada, por lo que la maquinaria de corte las destruirá al pasar por sus alrededores. Muchas de ellas tienen la tapa rota, por lo que la estanqueidad así como el cierre de seguridad se ve totalmente comprometido.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



OTRAS ZONAS

Las zonas donde no se efectúan cortes o la frecuencia de éstos es menor, están completamente invadidas de malas hierbas, así como los alrededores de las arquetas que no están niveladas (y por tanto no puede pasar la máquina de corte).



Las zonas junto a la valla de límite está cada vez más poblada de malas hierbas.



Algunos tramos de la red de seguridad del campo de prácticas está roto debido a los enganches de la máquina de corte o de alguna otra.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



La verja que delimita las instalaciones tiene zonas en las que no está cerrada, lo que significa un gran peligro de robo y vandalismo así como para la seguridad de cualquier invasor.



Por último, agradecer el trato que se nos ha dispensado en nuestra visitas al Pitch & Putt de la Escuela Federativa de Golf Ciudad de Elche.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf